

Plate Wear

Las líneas y puntos desaparecen.
La impresión pierde claridad y se
llena de sólidos y densidades
débiles. Las imagenes
desaparecen.



Causa	Recomendación
Tack de tinta a alto	Reduzca el Tack. Consulte con su proveedor de tinta.
El pH de la solución fuente esta fuera de especificaciones.	Compruebe el pH. Ajuste según sea necesario
Empaque de la placa incorrecto	Empaque nuevamente las placas de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
Ajustes de rodillo pobres (demasiada presión)	Ajuste la huella del rodillo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
Molienda de tinta a áspera	Compruebe la molienda de tinta. Consulte con su proveedor de tinta.
Si la placa se hornea.	Verifique en el cuarto de horneado de placas, los horarios y la temperatura a hornear.