


Pluggin

Las sombras y los reversos ajustados comienzan a llenarse y se “tapan” con tinta durante la ejecución.

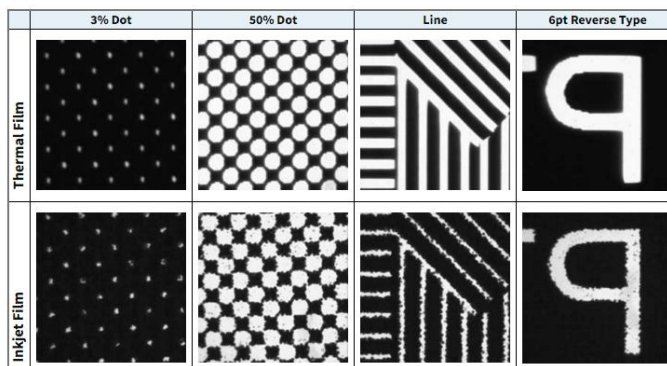

Causa	Recomendación
La placa se vuelve sensible y acepta tinta.	Limpie la placa con un limpiador de placas ácido y vuelva a colocar goma. Reemplace si es necesario
Solución de la fuente inapropiada o mal dosificada.	Verifique la mezcla de la solución de la fuente para ver la dosis adecuada. Ajuste la concentración a las especificaciones. Consulte a su proveedor de químicos.
Solución de la fuente muy contaminada.	Reformule con mezcla fresca.
Exceso de agua en la tinta, generando exceso de emulsión.	Reduzca los ajustes de agua para lograr un mejor equilibrio tinta / agua. Consulte a su proveedor de tintas.
pH inadecuado de la solución fuente.	Compruebe el pH de la mezcla de prensa y ajústelo según las especificaciones.
Ajustes de presiones alta	Ajuste el empaque de mantilla y placa así como las presiones, según las especificaciones del fabricante.
Ajustes de agua bajos	Ajustar la configuración del agua hasta que se elimine el problema.
Placa no procesada correctamente	Consulte al proveedor de placas y pre impresión para asegurar los procedimientos de procesamiento.